



Station météo ·

Thermo-Hygromètre avec affichage de la ventilation

FR Mode d'emploi

DE Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.

EN Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.

FR Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d'emploi en d'autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

NL Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

ES ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado? Entonces visite nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles.

IT Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.



www.bresser.de/P7007420



GARANTIE · WARRANTY · GARANTÍA · GARANZIA



www.bresser.de/warranty_terms

RECYCLAGE (TRIMAN/France)



Point de collecte sur www.apulfranceproducts.fr
Produites la réparation ou le don de votre appareil !

table des matières

1	Impression.....	5
2	Note de validité.....	5
3	Caractéristiques.....	6
4	A propos de ce mode d'emploi	6
5	Consignes générales de sécurité	7
6	Vue d'ensemble des pièces et contenu de la livraison.....	9
7	Écran.....	10
8	Mise sous tension	11
9	Indicateur de pile faible.....	11
10	Affichage automatique des mesures	11
11	Alerte de moisissure.....	11
12	Alarme d'humidité.....	12
13	Changement d'affichage	13
14	Historique des dernières 24 heures	13
15	Indice de grippe	13
16	Indice de chaleur	15
17	Recyclage.....	16
18	Garantie	16
19	Déclaration de conformité CE	17

20	Données techniques.....	17
-----------	--------------------------------	-----------

1 Impression

Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Germany

www.bresser.de

Pour toute demande de garantie ou de service, veuillez vous référer aux informations sur la "Garantie" et le "Service" dans cette documentation. Nous vous demandons de comprendre que les retours non sollicités ne peuvent être traités.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

© 2023 Bresser GmbH

Tous droits réservés.

La reproduction de cette documentation - même partielle - sous quelque forme que ce soit (par ex. photocopie, impression, etc.) ainsi que l'utilisation et la diffusion au moyen de systèmes électroniques (par ex. fichier image, site Internet, etc.) sans l'autorisation écrite préalable du fabricant sont interdites.

Les désignations et les marques des sociétés respectives utilisées dans cette documentation sont généralement protégées par le droit commercial, le droit des marques et/ou le droit des brevets en Allemagne, dans l'Union européenne et/ou dans d'autres pays.

2 Note de validité

Cette documentation est valable pour les produits portant les numéros d'article suivants :

7007420

Version du manuel : 0923

Désignation du manuel :

Manual_7007420_Thermo-hygrometre-affichage-ventilation_fr_BRESSER_v092023a

Toujours fournir des informations lors de la demande de service.

3 Caractéristiques

- Hygromètre numérique pour la mesure de l'humidité ambiante en %
- Affichage de la température intérieure en °C ou °F
- Alarme réglable en cas de risque de formation de moisissures
- Fonction d'alarme pour les valeurs d'humidité les plus basses ou les plus élevées
- Indicateur de climat intérieur divisé en 5 zones (trop humide, humide, confortable (OK), sec, trop sec)
- Affichage graphique de l'indicateur du climat intérieur et du risque de grippe, de moisissure ou de chaleur

4 A propos de ce mode d'emploi

INFORMATION



Ce mode d'emploi fait partie intégrante de l'appareil.

Lire attentivement les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.

Conservez ce manuel d'instructions dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter ultérieurement. En cas de vente ou de cession de l'appareil, le manuel d'instructions doit être transmis à tout propriétaire/utilisateur ultérieur du produit.

5 Consignes générales de sécurité



DANGER



Risque d'étouffement !

Une utilisation incorrecte de ce produit peut entraîner une suffocation, en particulier chez les enfants. Il est donc impératif que vous respectiez les consignes de sécurité suivantes.

- Conservez les matériaux d'emballage (sacs en plastique, élastiques, etc.) hors de portée des enfants !
- Ce produit contient des petites pièces qui peuvent être avalées par les enfants ! Risque d'étouffement !



DANGER



RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

Cet appareil contient des pièces électroniques qui sont alimentées par une source d'énergie (adaptateur secteur et/ou piles). Une utilisation incorrecte de ce produit peut entraîner un choc électrique. Le choc électrique peut causer des blessures graves ou mortelles. Il est donc impératif que vous respectiez les consignes de sécurité suivantes.

- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance lorsque vous manipulez l'appareil ! Suivez attentivement les instructions et n'essayez pas d'alimenter cet appareil avec autre chose que les sources d'énergie recommandées dans ce manuel d'instructions, sinon il y a un risque de choc électrique !



DANGER



RISQUE D'INCENDIE/EXPLOSION

Une utilisation incorrecte de ce produit peut entraîner un incendie. Il est essentiel que vous observiez les informations de sécurité suivantes afin d'éviter les incendies.

- Ne pas exposer l'appareil à des températures trop élevées. N'utilisez que les batteries conseillées. L'appareil et les batteries ne doivent pas être court-circuitées ou jeter dans le feu ! Toute surchauffe ou manipulation inappropriée peut déclencher courts-circuits, incendies voire conduire à des explosions !

INFORMATION



Danger de dommages matériels !

Une manipulation incorrecte peut entraîner des dommages à l'appareil et/ou aux accessoires. Par conséquent, n'utilisez l'appareil que conformément aux consignes de sécurité suivantes.

- Ne démontez pas l'appareil ! En cas de défaut, veuillez contacter votre revendeur. Il prendra contact avec le centre de service et pourra organiser le retour de cet appareil pour réparation si nécessaire.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.
- N'exposer l'appareil à aucun choc, à aucune secousse, poussière, à des températures élevées pendant une période prolongée, ni à une humidité extrême. Ceci peut entraîner des dysfonctionnements, des courts-circuits ainsi que des dommages causés aux piles et aux composants.
- N'utilisez que les piles recommandées. Remplacez toujours les piles faibles ou vides par un jeu complet de piles neuves à pleine capacité. N'utilisez pas de piles de

marques ou de types différents ou de capacités différentes. Retirez les piles de l'appareil s'il ne doit pas être utilisé pendant une longue période !

- N'utilisez pas de piles rechargeables (accumulateurs).

INFORMATION



RISQUE d dommages de surtension

Le fabricant récusé toute responsabilité en cas de dommage résultant d'une alimentation électrique inappropriée due à des batteries mal insérées!

6 Vue d'ensemble des pièces et contenu de la livraison

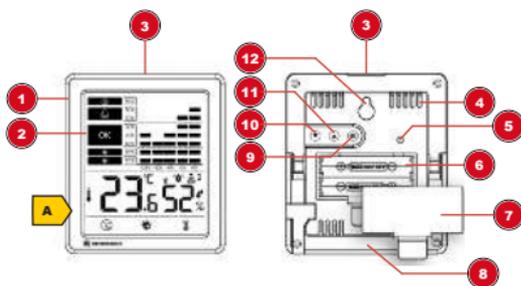


Fig. 1: Toutes les pièces du capteur thermo-hygro

1	Boîtier	2	Affichage
3	Touche [ALERT]	4	Fentes d'aération
5	Haut parleur	6	Compartiment des piles
7	Couvercle du compartiment des piles	8	Support, pliable
9	Touche [MODE]	10	Touche [DOWN]
11	Touche [UP]	12	Trou de montage mural

Contenu de la livraison:

3 x thermo-hygromètres (A)

Également requises (non incluses) :
2 piles (type AAA/LR03, 1,5 V)

7 Écran

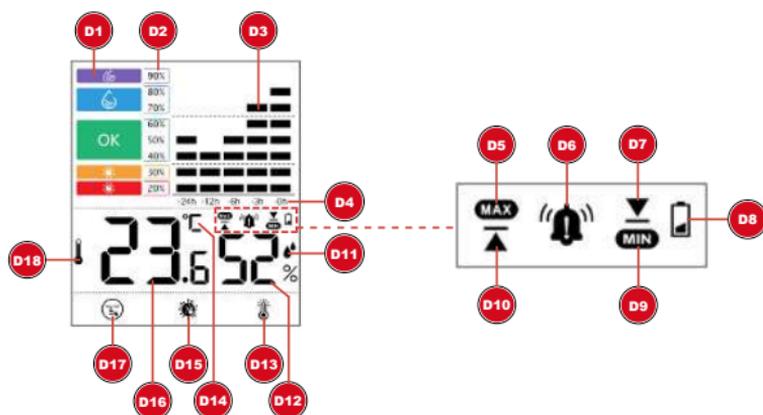


Fig. 2: Affichage du thermo-hygromètre

D1	Indicateur de climat ambiant	D2	Axe des valeurs d'humidité
D3	Histogramme pour les valeurs d'humidité enregistrées (selon D2 et D4)	D4	Axe des heures pour les valeurs de mesure de D2
D5	Symbole MAX lors de l'affichage des valeurs les plus élevées enregistrées	D6	Symbole d'alarme d'humidité
D7	Symbole de limite d'humidité inférieure	D8	Indicateur de pile faible
D9	Symbole MIN lors de l'affichage des valeurs les plus faibles enregistrées	D10	Symbole de limite d'humidité supérieure
D11	Symbole d'humidité	D12	Humidité (en %)
D13	Symbole de l'indice thermique	D14	Unité de température (°C ou °F sélectionnable)
D15	Symbole d'indice de moisissure	D16	Température
D17	Symbole d'indice de grippe	D18	Symbole de température

8 Mise sous tension

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles.
2. Insérez les piles dans le compartiment prévu à cet effet. Puis veillez à ce qu'elles soient insérées dans le bon sens (+/-)
3. Remplacez le couvercle du compartiment à piles.

9 Indicateur de pile faible

Si le niveau de batterie de l'appareil atteint un niveau critique, le symbole de niveau de batterie apparaît à l'endroit approprié sur l'écran.

INFORMATION ! Le symbole de l'indicateur de niveau de batterie ne s'affiche que lorsque les piles sont vides. Si le niveau de la batterie est suffisant, l'icône ne s'affichera pas.

10 Affichage automatique des mesures

Dès que l'alimentation est établie, les mesures de température et d'humidité sont automatiquement affichées sur l'appareil.

INFORMATION ! Si aucune valeur de mesure n'est affichée dans les 3 minutes, retirez les piles et réinsérez-les.

11 Alerte de moisissure

1. En mode d'affichage normal, appuyez sur la touche [DOWN] pendant environ 3 secondes pour passer en mode de réglage de l'alarme de moisissure. L'alarme de moisissure et les symboles d'humidité clignotent.
2. Appuyez sur la touche [UP] ou [DOWN] pour régler la valeur souhaitée. Valeurs possibles : 60 %, 65 %, 70 % et 75 %.
3. Appuyez de nouveau sur la touche [DOWN] pendant environ 3 secondes pour enregistrer le réglage. L'alarme de moisissure est déclenchée lorsque l'humidité atteint la valeur définie.

-
4. Si la valeur définie pour l'alarme de moisissure est dépassée, le symbole de l'alarme de moisissure clignote jusqu'à ce que l'humidité redescende en dessous de la valeur définie.

12 Alarme d'humidité

1. En mode d'affichage normal, appuyez sur la touche [MODE] pendant environ 3 secondes pour passer en mode de réglage de l'alarme d'humidité. L'icône de limite d'humidité supérieure clignote.
2. Utilisez la touche [UP] ou [DOWN] pour régler les minutes désirées.
3. Appuyez sur la touche [MODE] pour passer au réglage de la limite d'humidité inférieure.
4. Utilisez la touche [UP] ou [DOWN] pour régler les minutes désirées.
5. Enfin, appuyez à nouveau sur la touche [MODE] pendant environ 3 secondes pour quitter le mode de réglage.
6. Appuyez sur la touche [ALERT] pour activer l'alarme d'humidité. Le symbole d'alarme d'humidité est affiché sur l'écran.
7. Si la valeur dépasse ou tombe en dessous de la valeur réglée, un ton d'alarme retentit. De plus, le symbole d'alarme d'humidité et le symbole correspondant pour la limite d'humidité supérieure ou inférieure clignotent. Le son de l'alarme peut être désactivé en appuyant sur la touche [ALERT]. Les symboles d'alarme d'humidité et de limite d'humidité clignotent jusqu'à ce que la valeur réglée soit retombée ou remontée en dessous ou au-dessus de la valeur d'alarme d'humidité souhaitée à nouveau.

13 Changement d'affichage

En mode d'affichage normal, appuyez sur la touche [DOWN] pour basculer entre l'affichage de l'unité de mesure de température en °C et en °F.

14 Historique des dernières 24 heures

La station de base enregistre automatiquement les valeurs de mesure des dernières 24 heures.

1. Si nécessaire, appuyez plusieurs fois sur la touche [UP] pour afficher l'historique des valeurs les plus élevées (MAX), les plus basses (MIN) ou les valeurs actuelles de température et d'humidité, l'une après l'autre. L'écran affiche « MAX », « MIN » ou rien selon les valeurs.
2. Lorsqu'une valeur de l'historique (MAX ou MIN) est affichée, appuyez sur la touche [UP] pendant environ 3 secondes pour supprimer toutes les valeurs enregistrées. Le stockage des valeurs de mesure recommence depuis le début.

INFORMATION ! Dans l'histogramme de l'historique, les valeurs de la pression atmosphérique des dernières 24 heures peuvent être lues à tout moment sous forme compressée.

15 Indice de grippe

Si une constellation climatique spécifique de température (T) et d'humidité (rH) est atteinte, le risque théorique d'infection grippale est plus élevé. Si l'une des constellations répertoriées dans le tableau ci-dessous est atteinte, le symbole de l'indice grippal clignote.

Température (T en °C)	Humidité (rH en %)
28	20% to 23%
27	20 % à 26 %
26	20 % à 28 %
25	20 % à 30 %
24	20 % à 31 %

23	20 % à 33 %
22	20 % à 35 %
21	20 % à 37 %
20	20 % à 40 %
19	20 % à 42 %
18	20 % à 45 %
17	20 % à 47 %
16	20 % à 50 %
15	20 % à 54 %
14	20 % à 57 %
13	20 % à 61 %
12	20 % à 65 %
11	20 % à 69 %
10	20 % à 73 %
9	20 % à 78 %
8	20 % à 83 %
7	20 % à 89 %
6	20% à 95%
5	20 % à 99 %
4	20 % à 99 %
3	20 % à 99 %
2	20 % à 99 %
1	20 % à 99 %
0	20 % à 99 %

INFORMATION ! L'hypothèse d'un risque grippal lorsque les constellations répertoriées sont atteintes est purement théorique. Une infection grippale peut également survenir dans d'autres conditions. L'indice de grippe est donc à comprendre uniquement comme un avertissement supplémentaire !

16 Indice de chaleur

L'indice de chaleur est une valeur calculée. Si l'indice de chaleur dépasse la valeur 25, le symbole de l'indice de chaleur clignote. Cela s'applique à toutes les valeurs du tableau suivant qui ne se situent pas dans la plage inférieure marquée.

		RH(%)																		
		20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90				
	50	37.4	38.5	39.6	40.7	41.8	42.9	43.9	45.0	46.1	47.2	48.3	49.4	50.5	51.6	52.7				
	49	36.8	37.7	38.7	39.6	40.6	41.6	42.6	43.6	44.6	45.6	46.6	47.6	48.6	49.6	50.6	51.6			
	48	36.2	36.9	37.9	38.8	39.8	40.8	41.8	42.8	43.8	44.8	45.8	46.8	47.8	48.8	49.8	50.8			
	47	35.6	36.3	37.1	38.1	39.1	40.1	41.1	42.1	43.1	44.1	45.1	46.1	47.1	48.1	49.1	50.1			
	46	34.2	35.2	36.2	37.3	38.3	39.3	40.3	41.3	42.4	43.4	44.4	45.4	46.4	47.5	48.5	49.5			
	45	33.4	34.4	35.4	36.4	37.4	38.4	39.4	40.4	41.4	42.4	43.4	44.4	45.4	46.4	47.4	48.4			
	44	32.6	33.6	34.6	35.6	36.6	37.6	38.6	39.6	40.6	41.6	42.6	43.6	44.6	45.6	46.6	47.6			
	43	31.8	32.8	33.7	34.7	35.7	36.6	37.6	38.6	39.5	40.5	41.5	42.4	43.4	44.4	45.4	46.4			
	42	31.0	31.0	32.9	33.8	34.8	35.7	36.7	37.6	38.6	39.5	40.5	41.4	42.4	43.3	44.3	45.3			
	41	30.2	31.1	32.1	33.0	33.9	34.9	35.8	36.7	37.6	38.6	39.5	40.4	41.4	42.3	43.2	44.2			
	40	29.4	30.3	31.2	32.1	33.1	34.0	34.9	35.8	36.7	37.6	38.5	39.4	40.3	41.3	42.2	43.2			
	39	28.6	29.5	30.4	31.3	32.2	33.1	34.0	34.9	35.8	36.6	37.5	38.4	39.3	40.2	41.1	42.1			
	38	27.8	28.7	29.6	30.4	31.3	32.2	33.1	33.9	34.8	35.7	36.6	37.4	38.3	39.2	40.1	41.1			
	37	27.0	27.9	28.7	29.6	30.4	31.3	32.2	33.0	33.9	34.7	35.6	36.4	37.3	38.2	39.0	40.0			
	36	26.2	27.1	27.9	28.7	29.6	30.4	31.2	32.1	32.9	33.8	34.6	35.4	36.3	37.1	38.0	39.0			
	35	25.4	26.2	27.1	27.9	28.7	29.5	30.3	31.2	32.0	32.8	33.6	34.4	35.3	36.1	36.9	38.0			
	34	24.6	25.4	26.2	27.0	27.8	28.6	29.4	30.2	31.0	31.8	32.6	33.4	34.2	35.1	35.9	37.0			
	33	23.8	24.6	25.4	26.2	27.0	27.7	28.5	29.3	30.1	30.9	31.7	32.4	33.2	34.0	34.8	36.0			
	32	23.0	23.8	24.6	25.3	26.1	26.9	27.6	28.4	29.2	29.9	30.7	31.5	32.2	33.0	33.7	35.0			
	31	22.2	23.0	23.7	24.5	25.2	26.0	26.7	27.5	28.2	29.0	29.7	30.5	31.2	31.9	32.7	34.0			
	30	21.4	22.2	22.9	23.6	24.3	25.1	25.8	26.5	27.3	28.0	28.7	29.5	30.2	30.9	31.6	33.0			
	29	20.6	21.3	22.0	22.8	23.5	24.2	24.9	25.6	26.3	27.0	27.7	28.5	29.2	29.9	30.6	32.0			
	28	19.8	20.5	21.2	21.9	22.6	23.3	24.0	24.7	25.4	26.1	26.8	27.5	28.2	28.8	29.5	31.0			
	27	19.0	19.7	20.4	21.1	21.7	22.4	23.1	23.8	24.4	25.1	25.8	26.5	27.1	27.8	28.5	30.0			
	26	18.2	18.9	19.5	20.2	20.9	21.5	22.2	22.8	23.5	24.1	24.8	25.5	26.1	26.8	27.4	29.0			
	25	17.4	18.1	18.7	19.4	20.0	20.6	21.3	21.9	22.5	23.2	23.8	24.5	25.1	25.7	26.4	28.0			
	24	16.6	17.3	17.9	18.5	19.1	19.7	20.4	21.0	21.6	22.2	22.8	23.5	24.1	24.7	25.3	27.0			
	23	15.8	16.4	17.0	17.6	18.2	18.9	19.5	20.1	20.7	21.3	21.9	22.5	23.1	23.7	24.3	26.0			
	22	15.0	15.6	16.2	16.8	17.4	18.0	18.5	19.1	19.7	20.3	20.9	21.5	22.1	22.6	23.2	25.0			
	21	14.2	14.8	15.4	15.9	16.5	17.1	17.6	18.2	18.8	19.3	19.9	20.5	21.0	21.6	22.2	24.0			
	20	13.4	14.0	14.5	15.1	15.6	16.2	16.7	17.3	17.8	18.4	18.9	19.5	20.0	20.6	21.1	23.0			
	19	12.6	13.2	13.7	14.2	14.8	15.3	15.8	16.4	16.9	17.4	17.9	18.5	19.0	19.5	20.1	22.0			
	18	11.9	12.4	12.9	13.4	13.9	14.4	14.9	15.4	15.9	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	21.0			
	17	11.1	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	20.0			
	16	10.3	10.7	11.2	11.7	12.2	12.6	13.1	13.6	14.1	14.5	15.0	15.5	16.0	16.4	16.9	19.0			
	15	9.5	9.9	10.4	10.8	11.3	11.7	12.2	12.7	13.1	13.6	14.0	14.5	14.9	15.4	15.9	18.0			
	14	8.7	9.1	9.5	10.0	10.4	10.9	11.3	11.7	12.2	12.6	13.0	13.5	13.9	14.4	14.8	17.0			
	13	7.9	8.3	8.7	9.1	9.5	10.0	10.4	10.8	11.2	11.6	12.1	12.5	12.9	13.3	13.7	16.0			
	12	7.1	7.5	7.9	8.3	8.7	9.1	9.5	9.9	10.3	10.7	11.1	11.5	11.9	12.3	12.7	15.0			
	11	6.3	6.7	7.0	7.4	7.8	8.2	8.6	9.0	9.3	9.7	10.1	10.5	10.9	11.3	11.6	14.0			
	10	5.5	5.8	6.2	6.6	6.9	7.3	7.7	8.0	8.4	8.8	9.1	9.5	9.9	10.2	10.6	13.0			
	9	4.7	5.0	5.4	5.7	6.1	6.4	6.8	7.1	7.5	7.8	8.1	8.5	8.8	9.2	9.5	12.0			
	8	3.9	4.2	4.5	4.9	5.2	5.5	5.9	6.2	6.5	6.8	7.2	7.5	7.8	8.2	8.5	11.0			
	7	3.1	3.4	3.7	4.0	4.3	4.6	4.9	5.3	5.6	5.9	6.2	6.5	6.8	7.1	7.4	10.0			
	6	2.3	2.6	2.9	3.2	3.4	3.7	4.0	4.3	4.6	4.9	5.2	5.5	5.8	6.1	6.4	9.0			
	5	1.5	1.8	2.0	2.3	2.6	2.9	3.1	3.4	3.7	4.0	4.2	4.5	4.8	5.1	5.3	8.0			
	4	0.7	0.9	1.2	1.5	1.7	2.0	2.2	2.5	2.7	3.0	3.2	3.5	3.8	4.0	4.3	7.0			
	3	Lo	0.1	0.4	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	1.8	2.0	2.3	2.5	2.7	3.0	3.2	6.0			
	2	Lo	Lo	Lo	Lo	Lo	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.1	1.3	1.5	1.7	2.0	5.0			
	1	Lo	Lo	Lo	Lo	Lo	Lo	Lo	Lo	Lo	Lo	0.1	0.3	0.5	0.7	0.9	4.0			
	0	Lo	Lo	Lo	Lo	Lo	Lo	Lo	Lo	Lo	Lo	Lo	Lo	Lo	Lo	Lo	3.0			

Fig. 3: Tableau de l'indice de chaleur

17 Recyclage



Éliminez les matériaux d'emballage en fonction de leur type. Des informations sur l'élimination appropriée peuvent être obtenues auprès du prestataire de services d'élimination des déchets de la municipalité ou de l'agence environnementale.



Ne jamais éliminer les appareils électriques avec les ordures ménagères !



Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et à sa transposition en droit national, les équipements électriques usagés doivent être collectés séparément et recyclés de manière écologique.



Les piles et les batteries rechargeables ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Vous êtes légalement tenu de rapporter les piles et accumulateurs usagés et vous pouvez les rapporter gratuitement après utilisation, soit dans notre point de vente, soit à proximité immédiate (par exemple dans le commerce ou dans les points de collecte municipaux).

Les piles et les batteries rechargeables sont marquées du symbole d'une poubelle barrée et du symbole chimique du polluant. "Cd" signifie cadmium, "Hg" signifie mercure et "Pb" signifie plomb.



Cd¹



Hg²



Pb³

18 Garantie

La période de garantie normale est de 2 ans et commence le jour de l'achat. Pour bénéficier d'une période de garantie prolongée (prestation non obligatoire) telle qu'indiquée sur la boîte cadeau, une inscription sur notre site internet est nécessaire.

Vous pouvez consulter l'intégralité des conditions de garantie ainsi que les informations sur l'extension de la période de garantie et le détail de nos services via le lien suivant :

www.bresser.de/garantiebedingungen

19 Déclaration de conformité CE

CE Bresser GmbH a délivré une "déclaration de conformité" conformément aux directives applicables et aux normes correspondantes. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UKCA est disponible à l'adresse Internet suivante : www.bresser.de/download/7007420/CE/7007420_CE.pdf

20 Données techniques

Alimentation : 2 piles AAA/LR03 1,5 V

Unité de mesure de température : °C ou °F réglable

Plage d'affichage de température : -0°C à +50°C

Plage d'affichage de l'humidité : rH 20 % à 95 %

Service

DE AT CH BE

Bei Fragen zum Produkt und eventuellen Reklamationen nehmen Sie bitte zunächst mit dem Service-Center Kontakt auf, vorzugsweise per E-Mail.

E-Mail: service@bresser.de
Telefon*: +49 28 72 80 74 210

BRESSER GmbH
Kundenservice
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Deutschland

*Lokale Rufnummer in Deutschland (Die Höhe der Gebühren je Telefonat ist abhängig vom Tarif Ihres Telefonanbieters); Anrufe aus dem Ausland sind mit höheren Kosten verbunden.

GB IE

Please contact the service centre first for any questions regarding the product or claims, preferably by e-mail.

e-mail: service@bresseruk.com
Telephone*: +44 1342 837 098

BRESSER UK Ltd
Customer Support
Suite 3G, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
United Kingdom

*Number charged at local rates in the UK (the amount you will be charged per phone call will depend on the tariff of your phone provider); calls from abroad will involve higher costs.

FR BE

Si vous avez des questions concernant ce produit ou en cas de réclamations, veuillez prendre contact avec notre centre de services (de préférence via e-mail).

e-mail: sav@bresser.fr
Téléphone:** 00 800 6343 7000

BRESSER France SARL
Service après-vente
Pôle d'Activités de Nicopolis
314 Avenue des Chênes Verts
83170 Brignoles
France

**Prix d'un appel local depuis la France ou Belgique

NL BE

Als u met betrekking tot het product vragen of eventuele klachten heeft kunt u contact opnemen met het service centrum (bij voorkeur per e-mail).

e-mail: info@bresserbenelux.nl
Téléfono*: +31 528 23 24 76

BRESSER Benelux
Klantenservice
Smirnofstraat 8
7903 AX Hoogeveen
Nederland

*Het telefoonnummer wordt in het Nederland tegen lokaal tarief in rekening gebracht. Het bedrag dat u per gesprek in rekening gebracht zal worden, is afhankelijk van het tarief van uw telefoon provider; gesprekken vanuit het buitenland zullen hogere kosten met zich meebrengen.

ES PT

Si desea formular alguna pregunta sobre el producto o alguna eventual reclamación, le rogamos que se ponga en contacto con el centro de servicio técnico (de preferencia por e-mail).

e-mail: servicio.iberia@bresser-iberia.es
Téléfono*: +34 91 67972 69

BRESSER Iberia SLU
Servicio al Cliente
c/Valdemorillo, 1 Nave B
P.I. Ventorro del cano
28925 Alcorcón Madrid
España

*Número local de España (el importe de cada llamada telefónica dependen de las tarifas de los distribuidores). Las llamadas des del extranjero están ligadas a costes suplementarios.

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germany
www.bresser.de

    @BresserEurope

